

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/374 x III/37414 - Boskovice

Stav před opravou:

U silnice II/374 jsou krytové vrstvy vozovky na hranici své životnosti. Vyskytuje se hloubková koroze, výtluky a ztráta makrotextury. Dochází k vývoji trhlin. Na okrajích vozovky dochází k deformacím a olamování okrajů. Ve velkém rozsahu byly prováděny vysprávkky. V úseku jsou lokálně zvýšené případně poškozené nezpevněné krajnice.

Nový stav:

Předmětem stavby byla souvislá oprava vozovkového souvrství na silnici II/374, extravilánová část silnice II/374 od železničního přejezdu a křižovatky se silnicí III/37414 směrem do Boskovic ve staničení 16,320 km až do 17,974 km po začátek zástavby. Předmětem zakázky byl pouze SO 101 v dl. 1,654 km. Součástí zakázky bylo i zajištění DIO. V rámci opravy bylo zachováno aktuální šířkové uspořádání. V celém úseku byly nezpevněné krajnice dosypány. Směrové sloupky a ocelové svodidlo byly nahrazeny novými. V celém úseku bylo provedeno srovnání podkladu frézováním, následně byla položena vyrovnávací ACL, spojovací postřík a položení obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm. Pracovní spáry a napojení byly proříznuty a zality pružnou asfaltovou zálivkou. Nakonec bylo provedení VDZ plastem.


Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě

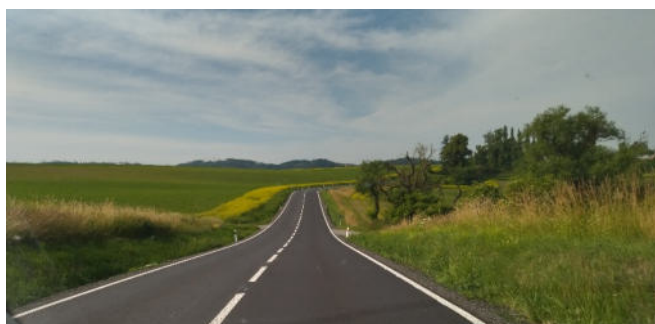

Projektant: PK OSSENDORF s.r.o.

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.

Termín realizace: 3/2025 – 6/2025

Náklady stavby: 8 993 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC