

Název stavby:

Mikrokoberce 2021

II/377 křiž. II/373, II/377 - Šošůvka

Stav před rekonstrukcí:

Povrch silnice II/377 v extravilánovém úseku od konce obce Šošůvka po začátek obce Vysočany byl narušen korozí a vykazoval ztrátu pojiva v obrusné vrstvě. Povrch byl rovněž nehomogenní vlivem opakovaného provádění četných vysprávek lokálními nátěry a tryskovou metodou. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace většího rozsahu ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností. Lokálně poškozená místa byla sanována.


Nový stav:

Opravovaný úsek se nachází v km 32,620 – 33,320 provozního staničení silnice II/377 v extravilánu mezi křižovatkou se silnicí II/373 a obcí Šošůvka. Na tomto úseku bylo v celé ploše provedeno srovnávací frézování v tl. 20 mm na požadované parametry dle ČSN 736130. Lokální oprava porušených míst (výtluky, plošný rozpad, pokles vozovky) spočívala ve vyfrézování obrusné vrstvy na tl. 50 mm, provedení spojovacího postřiku a pokládce ACO 11 50/70 v tl. 50 mm v celkové ploše 112 m². Drobné poruchy byly po odfrézování opraveny lokálními vysprávkami tryskovou metodou v množství 7 t zpracované směsi. Po aplikaci spojovacího postřiku byl položen dvouvrstvý emulzní mikrokoberce frakce kameniva 0/8 + 0/8.

Po dokončení pokládky mikrokoberce bylo provedeno vodorovné dopravní značení barvou - vodící proužky V4 š. 0,125 m barvou. Délka úseku 0,700 km.

Projektant:	SÚS JMK
Zhotovitel:	BITUNOVA spol. s r.o.
Termín realizace:	07/2021 – 08/2021
Náklady stavby:	1 385 tis. Kč vč. DPH
Zdroj financování:	OPRAVY SILNIC 2021

Mapa

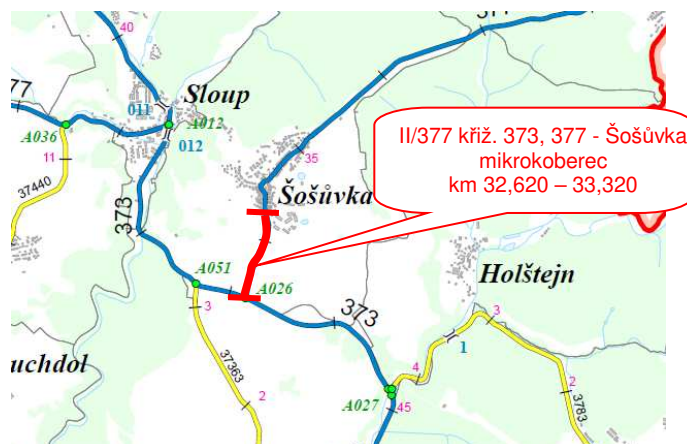

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

