

Název stavby:

II/374 Doubravice - Rájec

Stav před rekonstrukcí:

Povrch silnice II/374 na příjezdu do obce Doubravice od obce Lhota Rapotína (úsek 1) a v extravilánovém úseku Doubravice – Rájec (úsek 2) vykazoval nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, na úseku 2 byl deformovaný příčný profil stávající penetrační úpravy a bylo zde naprosto nefunkční zkorodované svodidlo, které již nemohlo plnit záchytnou funkci.

Nový stav:

Na obou úsecích byla provedena oprava povrchu.

Na úseku 1 bylo provedeno celoplošné frézování v tl. 50 mm, byly výškově upraveny poklopy kanalizace a uliční dešťové vpusti a po aplikaci spojovacího postřiku byla položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO v tl. 50 mm.

Na úseku 2 bylo před prováděním stavebních prací odstraněno stávající svodidlo a odstraněny nánosy na krajnicích. V prostoru mostu 374 - 018 bylo provedeno lokální frézování stávajícího povrchu a odstranění nánosů podél říms. Na očistěný povrch vozovky byl proveden spojovací postřik a vyrovnání stávajícího povrchu v prům. tl. 20 mm. Nová obrusná vrstva byla položena z asfaltového betonu střednězrného ACO 11 v tl. 50 mm.

Po dokončení pokládky obrusné vrstvy bylo provedeno dosypání nezpevněné krajnice a osazení nového ocelového svodidla na úseku délky 495 m.

Silnice II/374 Doubravice – Rájec

Úsek 1

Staničení km 26,407 – 26,527

Délka úseku: 0,120 km

Úsek 2

Staničení km 27,600 – 28,680

Délka úseku: 1,080 km

Délka nového svodidla: 495 m

Projektant: SÚS JMK, s.p.o.


Zhotovitel: PORR a.s.

Termín realizace: 09/2016 – 10/2016

Náklady stavby: 5 312 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

Mapa

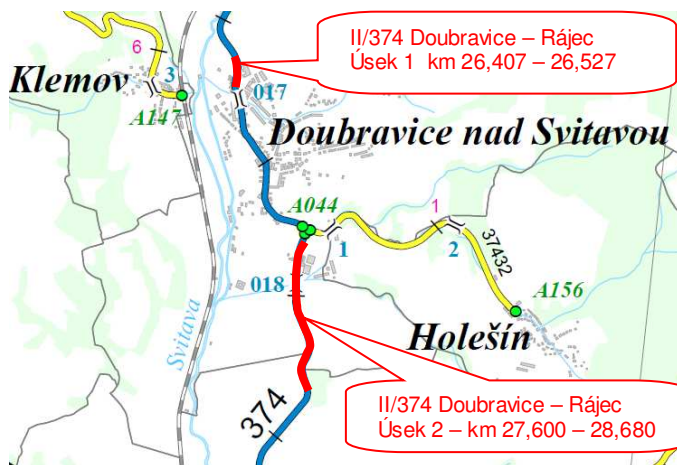

Stav před rekonstrukcí



Stav při rekonstrukci

