

*Název stavby:*

### **III38715 OCHOZ U TIŠ. - LOMNICE**

**Stav před rekonstrukcí:**

Povrch silnice III/38715 vykazoval vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek četné nerovnosti, povrch byl nehomogenní z hlediska komfortu jízdy i protismykových vlastností, příčný profil vozovky byl silně deformovaný.

**Nový stav:**

Byla provedena souvislá oprava povrchu v km 5,580-7,580 v extravilánovém úseku mezi obcemi Ochoz u Tišnova a Lomnice. Délka opravovaného úseku je 2,000 km.


Oprava byla realizována ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky bylo navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky vyrovnávací vrstvou ACL 16 v průměrné tloušťce 50 mm. Nová obrusná vrstva byla provedena z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami byl aplikován spojovací postřik z asfaltové kationaktivní emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,50 kg.m<sup>-2</sup>.

Před realizací opravy vozovkového souvrství bylo objednatelem provedeno:

- odstranění nánosů na krajnicích
- pročistění odvodňovacích příkopů
- očištění povrchu komunikace

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bylo provedeno dosypání nezpevněné krajnice z R-materiálu a vodorovné dopravní značení – vodící pruhy V4 š. 12,50 cm barvou.

Mapa

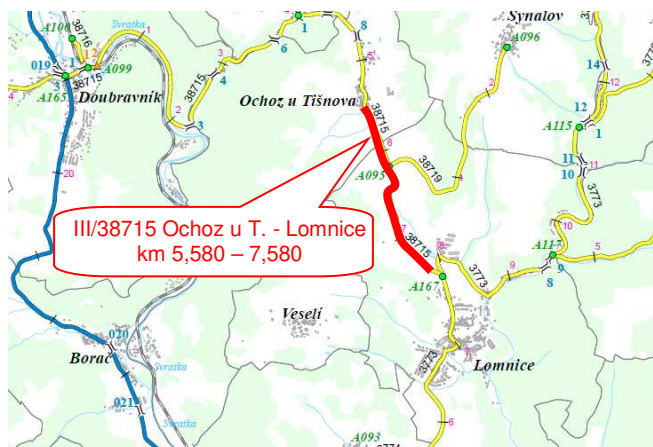

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



III/38715 Ochoz u Tišnova - Lomnice

Staničení km 50580 – 7,580  
Délka úseku: 2,000 km

**Projektant:** SÚS JMK  
**Zhotovitel:** EUROVIA CS a.s.  
**Termín realizace:** 06/2019 – 08/2019  
**Náklady stavby:** 7 205 tis. Kč  
**Zdroj financování:** OPRAVY SILNIC A MOSTŮ 2019