


Mapa

Název stavby:

**Mikrokoberce 2019 - II/373 Sloup-
Šošůvka**

Stav před rekonstrukcí:

Povrch silnice II/373 v extravilánovém úseku od konce městyse Sloup po křižovatku se sil. II/377 u obce Šošůvka byl narušen korozí a vykazoval ztrátu pojiva v obrusné vrstvě. Povrch byl rovněž nehomogenní vlivem opakovaného provádění četných vysprávek lokálními nátěry a tryskovou metodou. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace většího rozsahu ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností. Lokálně poškozená místa byla sanována.

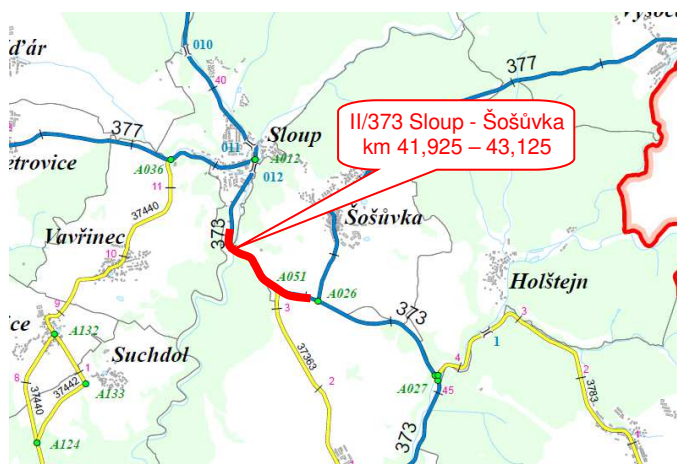

Stav před rekonstrukcí

Nový stav:

Opravovaný úsek se nachází v km 41,925 – 43,125 provozního staničení silnice II/373. Na tomto úseku bylo v celé ploše provedeno srovnávací frézování v tl. 20 mm na požadované parametry dle ČSN 736130. Lokální oprava porušených míst (výtlučky, plošný rozpad, pokles vozovky) spočívala ve vyfrézování obrusné vrstvy na tl. 50 mm, provedení spojovacího postřiku a pokládce ACO 11 50/70 v tl. 50 mm. Po aplikaci spojovacího postřiku byl položen dvouvrstvý emulzní mikrokoberce frakce kameniva 0/8.

Po dokončení pokládky mikrokoberce bylo provedeno vodorovné dopravní značení barvou - vodící pružky V4 š. 0,125 m.



Stav po rekonstrukci

Silnice II/373 Sloup - Šošůvka

Staničení km 41,925 – 43,125
Délka úseku: 1,200 km

Projektant: SÚS JMK
Zhotovitel: BITUNOVA spol. s r.o.
Termín realizace: 06/2019 – 07/2019
Náklady stavby: 1 726 tis. Kč vč. DPH
Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ 2019

