

**Název stavby:**

## **III/3744 Kořenec průtah**

**Stav před rekonstrukcí:**

Úsek silnice III/3744 v průtahu obcí Kořenec byl po skončení zimního období ve špatném stavebně technickém stavu. Povrch tvořený živичným kobercem byl narušen četnými výtluky, vykazoval nerovnosti vlivem provádění četných vysrávek v různých časových obdobích. Vizuální prohlídkou nebyly shledány konstrukční poruchy, které by signalizovaly neúnosné podloží.

**Nový stav:**

V rámci stavby bylo provedeno celoplošné frézování stávajícího povrchu vozovky, výšková úprava stávajících vodovodních uzávěrů, hydrantů a dešťových vpustí. Výškovou úpravu kanalizačních šachet zajistila obec Kořenec přes Svazek vodovodů a kanalizací. Po aplikaci spojovacího postřiku byla provedena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm.

Úsek v km 17,424 – 17,494 v dl. 70,00 m bude vynechán – byla provedena oprava v předchozích letech a povrch v tomto úseku nevykazoval žádné poruchy.

V celém průtahu provedla obec ve své režii výměnu obrubníků a opravu a doplnění chodníků.

### Silnice III/3744

Staničení km 17,274 – 17,424 a 17,494 – 18,721

Délka úseku: 1,377 km

Konstrukce vozovky :

Frézování celoplošné tl. 50 mm

Spojovací postřik

Asfaltový beton ACO 11+ tl. 50 mm

Šířkové uspořádání proměnné, odpovídající stávajícím šířkovým poměrům .

**Projektant:** -


**Zhotovitel:** OHL ŽS a.s.

**Termín realizace:** 07/2011

**Náklady stavby:** 3.171 tis. Kč

**Zdroj financování:** ŠKODY PO ZIMĚ Z IF SÚS JMK

Mapa

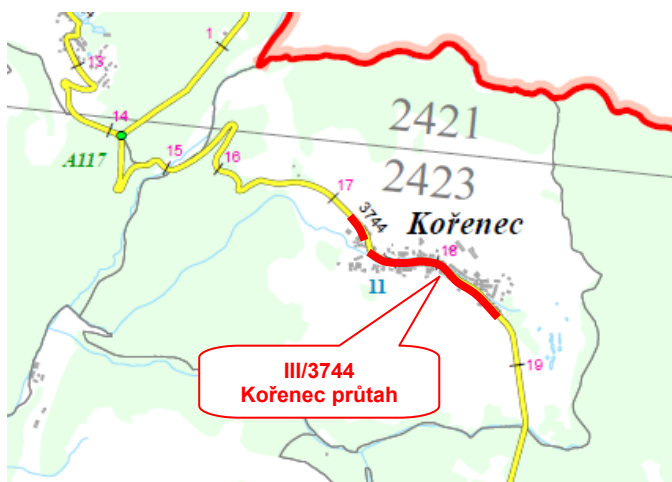

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

