

**Název stavby:**

### III/4228 Žádovice - Žeravice, 2.stavba

**Původní stav:**

Důvodem opravy předmětného úseku byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav. Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen, zejména v krajích komunikace. V krytu byly výtluky, kryt byl opotřeben nárustem dopravy, byly viditelné příčné i podélné trhliny.

**Nový stav:**

Jedná se o provedení opravy silnice III/4228 v úseku mezi Obcí Žádovice a Obcí Žeravice. Začátek úseku navazuje na již v loňském roce provedenou opravu. Celková délka je 1018 m. Oprava zahrnovala provedení vyrovnání nerovností (propadených krajů vozovky a výtluků), provedení obrusné vrstvy z asfaltového betonu a zřízení krajnic. Pokládka obrusné vrstvy byla provedena bez podélné pracovní spáry.

**Konstrukce opravy:**

- vyrovnání profilu, vyplnění výtluků ACL 16+, prům. tl.30 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- asfaltový beton ACO 11+, tl.50 mm


**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
IČ: 60838744

**Termín realizace:** 9/2014

**Náklady stavby:** 3 130 tis. Kč

**Zdroj financování:** NIV SUS JMK

Mapa

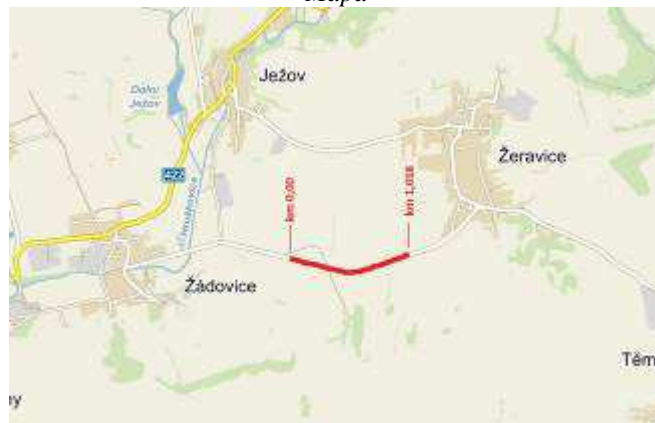

Stav před opravou



Stav po opravě

